



用户可以通过 GF-LINK 仿真器对 MCU 进行编程，当 MCU 已经焊在用户板上，采用上电复位的方式进入仿真，只需要连接 4 根线，用户系统必须断电，由仿真器来提供电源。连接方式如下图：

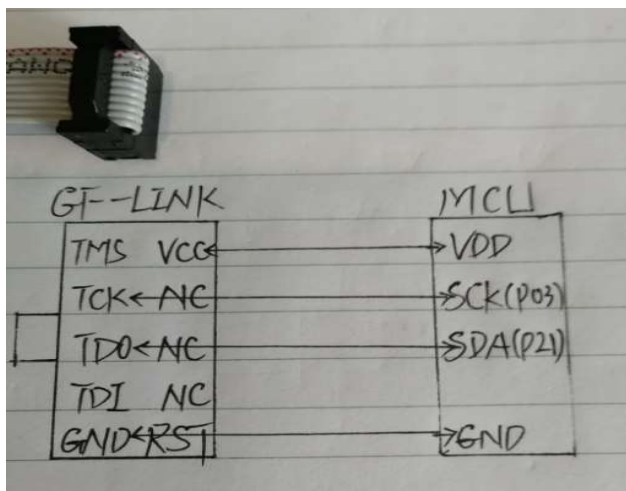

双线信号 SCK、SDA 不要接负载，如果复用，需要用跳线隔离。

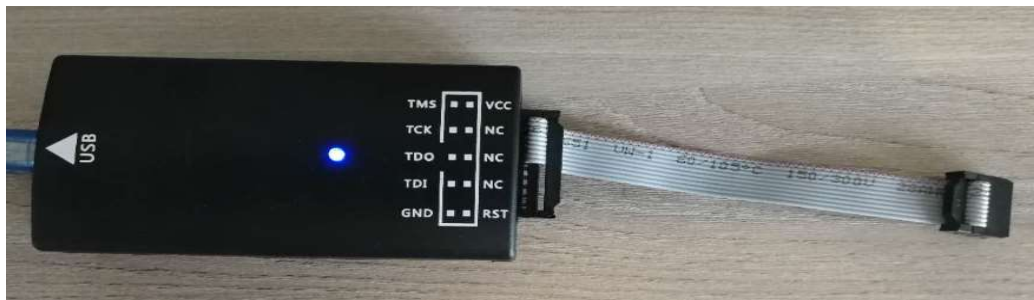

连接方式：

GF-LINK	MCU
上排右 2 PIN	-> P03(SCK)
上排右 3 PIN	-> P21(SDA)
上排右 5 PIN	-> GND
下排右 1 PIN	-> VDD